

**Van:** [redacted] <[redacted]@waterland.nl>

**Verzonden:** 18-09-2019 09:11

**Aan:** Asbest <asbest@odijmond.nl>

**Onderwerp:** FW: Vrijgavecertificaat Broek in Waterland

---

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
team vergunningen



Website : <http://waterland.nl>

E-mail : [redacted]@waterland.nl

Telefoon : (0299) 658511

---

**Van:** Info | Asbest-verwijderen.nu [mailto:info@asbest-verwijderen.nu]

**Verzonden:** maandag 16 september 2019 15:54

**Aan:** Gemeente Waterland; [redacted]@kpnmail.nl

**Onderwerp:** Vrijgavecertificaat Broek in Waterland

Geachte heer/mevrouw,

Met dank voor uw opdracht en/of medewerking m.b.t. het saneren van het asbest aan de Verdeek 1 te Broek in Waterland, ontvangt u hierbij het vrijgavecertificaat (zaaknummer **LANE/ODIJ-Z-19-065037**).

Na ontvangst van de stortbon sturen wij u deze eveneens toe.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

**AVM Asbestsanering**



[redacted]  
Garderbroekerweg 175B  
3774 JD Kootwijkerbroek  
T 0342 44 07 53  
[info@asbest-verwijderen.nu](mailto:info@asbest-verwijderen.nu)

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.

Klik [hier](#) voor informatie over onze digitale dienstverlening en voor onze proclamer.

RPS analyse bv

E [analyse@RPS.nl](mailto:analyse@RPS.nl)  
W [www.rps.nl](http://www.rps.nl)

Breda

Minervum 7002  
Postbus 3440  
4800 DK Breda

T 088 99 04 710

Zwolle

Ampèrestraat 35  
Postbus 40172  
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 750

RPS rapportnummer 19-152053\_01 Datum inspectie 12-9-2019  
RPS projectnummer 1909-1632 Datum rapportage 13-9-2019  
RPS monsternummer 19-152053

Adres projectlocatie Verdeek 1 te Broek in Waterland  
Omschrijving inspectiegebied Woning--> dak van de schuur  
Projectnummer opdrachtgever AVT190089  
Doelstelling Visuele inspectie  
Conform NEN2990 Ja  
Aard van sanering Buitensanering  
Naam DTA/opdrachtgever [REDACTED]

Naam inspecteur [REDACTED]  
Aanwezig op locatie vanaf 12:00  
Aanwezig op locatie tot 13:45  
Aantal luchtpompen 0  
Aantal goudfilters 0  
Aantal kleefmonsters 0  
Aantal grondmonsters 0  
Aantal materiaalmonsters 0

Materiaal	Broncode	Hoeveelheid	Bouwdeel	Soort asbest en percentage	Hechtgeb.	Bevestiging	Risicoklasse
Golfplaten incl hulpstukken	1	403 m²	Dak van de schuur	Chrysotiel, 10 - 15%	Goed	Geschroefd	2

#### Algemene opmerkingen betreffende het project

#### Conclusie

Op het moment van de eindcontrole kan geconcludeerd worden dat het omschreven inspectiegebied alsmede de achterblijvende toepassing(en) voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN 2990.

Naam DTA/opdrachtgever:

[REDACTED]

[REDACTED]

Meting uitgevoerd door:

[REDACTED]

[REDACTED]

## Projectdocumentatie:

Werkplannummer	AVT190089
Inventarisatiebureau	A.A
Inventarisatierapportnummer + versie	P190681
Referentie sloopmelding/omgevingsvergunning	4517933
Melding CI/gemeente/Inspectie SZW	12-9-2019
Conform	Inventarisatierapport, werkplan en DTA
Opmerkingen projectdocumentatie	

## Inspectiegebied:

Grootte inspectiegebied m <sup>2</sup>	1750
Inhoud containment m <sup>3</sup>	-
Decontaminatie-unit of -sluis aanwezig?	Ja
Werkt de decontaminatie-unit/-sluis naar behoren?	Ja
Inspectiegebied juist afgezet?	Ja
Inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja
Deugdelijke materialen/machines voor werken op hoogte aanwezig?	N.v.t.



Decontaminatie unit



Vooraanzicht pand terrein

**Resultaten visuele inspectie:**

Totale inspectietijd (min)	35
Starttijd inspectie	12:00
Luchtvochtigheid containment (%)	-
Luchtvochtigheid omliggende ruimte(s) (%)	-

**Visuele beperkingen/uitsluitingen**

Tussen naden en kieren van bouw en constructie delen ( ruw beton/cement, ruwe houten gordingen) tussen zand, gras, grind, begroeiing en naden van de straatstenen is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Onder de toplaag van het maaiveld, onder de asbestcontainer, mestkelders en onder de met zeil afgedekte inboedel is geen visuele inspectie mogelijk.

**Achterblijvende asbestverdachte/-houdende materialen in en/of rondom containment/inspectiegebied**

Visueel niet waargenomen

**Opmerkingen betreffende de visuele inspectie**

De vuile ruimte van de decontaminatie-unit maakt deel uit van het inspectiegebied.

**Segment 1  
Gedeelte van het dak van de schuur**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten incl hulpstukken (1 )	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 2**  
**Gedeelte van het dak van de schuur**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Golfplaten incl hulpstukken (1)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 3**  
**S 3 t/m S 10 Onbebouwd omliggend terrein**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Geen	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Deco-unit, asbestcontainer, verrijker/werkbak, bobcat
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	Niet van toepassing	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	





Foto: 1 overzicht inspectie gebied



Foto: 2 opstelling verrijker/werkbak



Foto: 3 overzicht gesaneerde dak van de schuur



Foto: 4 overzicht inspectie gebied



Foto: 5 opstelling bobcat

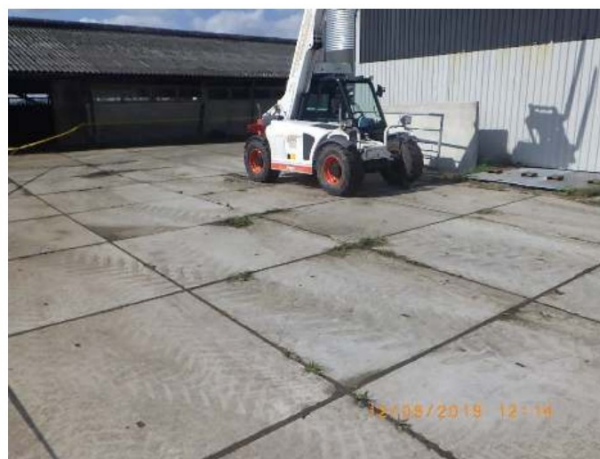


Foto: 6 overzicht inspectie gebied





Foto: 7 overzicht inspectie gebied



Foto: 8 overzicht begroeiing



Foto: 9 overzicht begroeiing



Foto: 10 overzicht inspectie gebied



Foto: 11 opstelling silo's



Foto: 12 overzicht inspectie gebied in de schuur





Foto: 13 overzicht inspectie gebied in de schuur



Foto: 14 afgezeilde inboedel



Foto: 15 afgezeilde inboedel



Foto: 16 opstelling asbest container



The site plan shows a containment area (orange dashed line) with a total area of 55 m². Inside the containment area, there is a large green area labeled 'S1' and 'S2' (403 m²) which is the area to be removed. A yellow 'Container' is located near the bottom left. A 'Verreiker' (excavator) is shown near the container. A 'Bobcat' is shown near the top right. The plan also shows a 'S3 t/m S 10' area. The plan is divided into sections by a vertical line. The plan is labeled with various numbers (1-16) and letters (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z). The plan is also labeled with 'Woning nummer 1' (House number 1) and 'Verbeek'.

**Legend:**

- Containment / inspectiegebied
- 1 403 m² golfplaten incl hulpstukken Verwijderd
- Pompen
- Kleefmonsters
- Grondmonsters
- Fotonummer en -richting
- Foliewanden en/of afgeplakte inboedel/materialen
- Verpakt afval/- opslag
- Transitrout
- Afzetlint

**Project information:**

- Projectnummer: 1909
- Monsternummer: 19-1
- Locatie: Verdeek 1 te Broek in Waterland

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen